

Restaurierungsbericht

21. Mai 2014

Orgel: Harmonipan von Frati & Co., Schoenhauserallee 73, Berlin 33 Claves, Walze mit 8 Stücken, um 1885.

1. Pfeifenstock gereinigt
2. Eichel der kleinsten Piccolo-Pfeife ersetzt (Spitze abgebrochen)
3. Labium der 9. grössten Piccolo-Pfeife ersetzt (nur Bruchstück vorhanden)
4. Eichelrand der 2. grössten Piccolo-Pfeife neu verklebt
5. Rückwand hinter Piccolo-Pfeifen:
 - Platte (3,5mm Flugzeugsperrholz, 6-fach verleimt) eingepasst (keine Rechten Winkel!)
 - vorne, hinten, Oberkante mit ostindischem Palisander furniert
 - Vorne 2 Filetstreifen-Rechtecke eingefügt (Kompromiss zwischen rechtwinklig und schräger Seitenwand)
 - Geschliffen und lackiert
 - Seitlichen Abstandshalter zur Vorderwand angebracht
6. Fehlende Ringschraube auf Piccolo-Haltestab ersetzt
7. 3 abgebrochene Enden der Piccolo-Haltestäbe ersetzt und schwarz gebeizt, Haltestäbe mit M3-Schrauben auf Rückwand geschraubt.
8. Unterkasten neu verschraubt
9. Pleuelabdeckung:
 - Falsches Intarsienfilet entfernt
 - Richtiges Intarsienfilet eingesetzt
 - Geschliffen und lackiert
10. Rückwand Oberkasten (links oben):
 - Falsches Intarsienfilet entfernt
 - Richtiges Intarsienfilet eingesetzt
 - Geschliffen und lackiert
11. Abdeckleiste vor Pfeifenstock:
 - Aufgenagelte falsche Zierleiste entfernt
 - Abdeckleiste (Profil mit überragender Vorderkante) eingepasst
 - Geschliffen, gebeizt und lackiert
12. Kurbel (Kosten Fr. 100.- für 3 ½ Arbeitsstunden):
 - Falsche Kurbel an Ursula Straub zurückgegeben (dort keine passende gefunden)
 - An alter Frati-Kurbel neue Gewindestange eindrehen lassen
 - Kurbelwelle ausgebaut, neues Gegengewinde eindrehen lassen und wieder eingebaut
13. Oberkasten beidseitig oben vorne: weggebrochenes Furnier ergänzt und lackiert
14. Die schrägen und zu tiefen Deckelhalterungen neu aufgeschraubt und die fehlenden 4 Haken dazu angebracht
15. Ausgeleierte Deckelschrauben durch M4-Schrauben und Eindrehgewinde ersetzt
16. Diverse weitere Stellen ausgebessert
17. Sämtliche Claves-Abstände zur Walze reguliert
18. Rückschlagleiste an Klavierholz: neue Schrauben und neu reguliert
19. 2 vergoldete Plaketten (Kosten Fr. 50.-) neben den Schriftzug aufgenagelt
20. Orgel gestimmt

